

  	UHE Santo Antônio	DATA COMUNICAÇÃO: 23/02/2010
	PG-C-28/1 RELATORIO DE ACIDENTE PESSOAL-RAP	HORA COMUNICAÇÃO: 13h 41min

Acidente do Trabalho: Típico <input checked="" type="checkbox"/> Trajeto <input type="checkbox"/> Doença Ocupacional <input type="checkbox"/> Descaracterizado <input type="checkbox"/>
Nome: Walber José Lopes Empresa: CSAC Matrícula: 80907
Função: Marteleiteiro Idade: 46 anos Admissão: 01/11/2008 Horário de trabalho: 7h15 / 15h15
Tempo de Empresa: 1 ano 2 meses e 22 dias Tempo de Função: 07 meses Gerência: Terra e Rocha
Setor: Escavação de Rocha Encarregado: Anderson Ribeiro dos Santos Telefone de contato: *****
Residência: Rua Gilbraltar, 3562; Bairro: Conceição; Porto Velho - RO
Data da Ocorrência: 23/02/2010 Dia da Semana: Terça-Feira Hora: 13hs40min Após 5hs25min de trabalho
Jornada de Trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Extra <input type="checkbox"/> Trajeto Acidente Anterior? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO Quantos? 00
Local Exato do Acidente: Cota 58 do acesso da casa de força Margem: <input checked="" type="checkbox"/> Esquerda <input type="checkbox"/> Direita
Ocupação no Momento do Acidente: Abordagem do operador da perfuratriz para troca de bits
Encarregado Geral: José Raimundo Pinheiro Matrícula: 4401-6
Líder Imediato: Anderson Ribeiro dos Santos Matrícula: 2248-9
Testemunha: Raimundo Alex Dias Ventura Matrícula: 1208-4 Antônio Alves de Lima Matrícula: 4295-1
Testemunha: Luiz de Lima Junior Matrícula: 1257-7

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ACIDENTE PESSOAL

O Sr. Walber, matrícula 8090-7, função Marteleiteiro, em treinamento para Afiador de Bits, desceu do caminhão Ford Cargo 040, conduzido pelo Sr. Antônio, matrícula 4295-1, também ocupado pelo Sr. Luiz, matrícula 1257-2, função Encarregado de Escavação, e caminhou em direção do Sr. Hugo, matrícula 11815-0, função Ajudante de Produção, que se encontrava a aproximadamente 21 metros, entre eles havia uma perfuratriz hidráulica 57007-001, operada pelo Sr. Raimundo, matrícula 1208-4, função Operador de Perfuratriz, deslocando-se em velocidade de aproximadamente de 5 km/h.

Quando o Sr. Walber encontrou com o Sr. Hugo, o mesmo solicitou para pegar os cones que estavam sobre a mesma perfuratriz e, em ato contínuo, o Sr. Walber e Hugo se deslocaram em direção a Perfuratriz, sendo que Hugo foi pela esquerda e Walber, com passos rápidos, pela direita. Ao aproximar-se do equipamento, o Sr. Walber realizou gestos para o operador parar a máquina sendo em seguida atingido na perna esquerda pela esteira direita do equipamento, ocasionando sua queda e passando com a esteira sobre seu tornozelo e pé esquerdo, causando luxação no tornozelo esquerdo e fratura dos dedos do pé e tibia. Em ato contínuo, o encarregado Luiz, que estava próximo ao caminhão escutou gritos do Sr. Walber e observou-o deitado no piso com a esteira passando sobre sua perna, imediatamente foi em direção a perfuratriz sinalizando para sua parada e solicitando para posicionar a lança do martelo no piso, para levantar a esteira direita e retirar o Sr. Walber. Em ato contínuo o Sr. Hugo que não observou a ocorrência bateu na cabine da perfuratriz informando de sua posição e que iria pegar os cones sobre a máquina.

ANEXOS:

- 01 - Relatório Fotográfico;
- 02 - Diagrama de Causas;
- 03 - Relato de Testemunhas e Registros de Treinamentos;

CAUSAS

1. O integrante posicionou-se de forma inadequada durante a tarefa, pois se aproximou do equipamento pelo ponto cego do operador e permanecendo logo a frente da esteira da perfuratriz;
2. O integrante não se movimentou de forma adequada para realização da tarefa, pois se deslocou rapidamente em direção à máquina, dificultando o controle de seu posicionamento próximo à mesma;
3. O integrante não realizou a tarefa conforme APT-140, do setor de Terra e Rocha, a qual tomou conhecimento e assinou no dia 23/02/2010, pois não respeitou a distância de segurança ao aproximar-se rapidamente do equipamento em movimento;
4. Foi constatado que a presença de uma coluna na cabine do equipamento e o posicionamento da lança da perfuratriz durante o deslocamento, criam um ponto cego para o operador, em seu lado direito. O ponto cego criado impossibilitou que o operador visualizasse o Sr. Walber aproximando-se do equipamento pelo lado direito;

MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRETIVAS	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO
1 - Realizar TDS com as equipes de "Terra e Rocha", "Produção Civil" e "Equipamentos", divulgando o incidente do Sr. Walber, suas causas e medidas preventivas;	Segurança do Trabalho e Produção	04/03/2010	
2 - Intensificar a divulgação da obrigatoriedade de manter distância segura das máquinas e equipamentos, através de placas nos acessos e máquinas;	Segurança do Trabalho	27/03/2010	
3 - Intensificar medidas de segurança para o deslocamento de máquinas e equipamentos, através do acompanhamento de sinaleiros;	Produção "Terra e Rocha"	08/03/2010	
4 - Solicitar aos Técnicos de Segurança das frentes de trabalho que intensifiquem o monitoramento do cumprimento da distância de segurança dos integrantes para as máquinas, registrando os desvios de campo, quando necessário;	Segurança do Trabalho	04/03/2010	
Natureza do acidente: Aprisionamento		Fonte da Lesão: Equipamento em movimento	
Local da Lesão: Membro inferior esquerdo		Natureza da Lesão: Lesões múltiplas (Luxação, fratura e laceração)	
Recebeu integração? SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Recebeu EPI? SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Estava usando o E.P.I. adequado? SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> A.S.A <input checked="" type="checkbox"/> A.C.A <input type="checkbox"/> FATAL <input type="checkbox"/> S.A.A
EPIs utilizados no momento da ocorrência Uniforme, calçado de proteção, capacete, óculos e protetor auricular;			

Campo de assinaturas constar matrícula e nome legível. Não rubricar.

ELABORADO (matrícula): Edmilson Nunes de Moura (6231.6)	RP ST (matrícula): Roberto Cleverton Salles (5596.4)	CIPA (matrícula): MATRICULA 4820-8	INTEGRANTE (matrícula): Walber José Lopes (8090.7)
1ª TESTEMUNHA (matrícula): Raimundo Alex Dias Ventura (1208.4) Antônio Alves de Lima (4295.1)		2ª TESTEMUNHA (matrícula): Luiz de Lima Junior (1257-7)	