



## Inventário de Passivos Ambientais

### CGH São Sebastião

### Ficha de Caracterização

**Coordenadas UTM:**  
23K 301270 E / 7629957 S

#### Tipo de Passivo Ambiental:

- Processo Erosivo
- Assoreamento de Margem Fluvial

#### Causa Geradora

- CGH
- Eventos Naturais
- Terceiros

#### Descrição do Passivo:

Processos de erosão e assoreamento nas margens do reservatório, causados pelo pisoteio de rebanho bovino e inexistência de APP. Não se descarta aumento da intensidade em função da variação do NA, particularmente quando da ocorrência de regulações não programadas e/ou mal desenvolvidas.

#### Nível de Risco da Situação

- Emergencial
- Não Emergencial
- Sem Risco Aparente

O passivo não apresenta risco aparente ao desempenho dos componentes do aproveitamento, tampouco a segurança operacional. Todavia, em longo prazo, compromete a via útil da CGH a partir da diminuição do volume.

#### Dinâmica Atual:

- Estável
- Estável/sujeito à Recorrência
- Ativo/Baixa intensidade
- Ativo/Intenso

Os processos de remoção e depósito estão ativos, todavia de baixa intensidade. Quando da ocorrência de chuvas intensas, porém, estes tendem a ser mais intensos.

#### Diretrizes Técnicas para Recuperação / Remediação:

- Recomposição
- Estabilização
- Manutenção e Conserva
- Monitoramento

Para a recuperação do passivo sugere-se o cercamento da APP do reservatório, recomposição vegetal com espécies lenhosas nativas e disciplinamento do acesso de rebanhos.