


Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- === Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 02 (521,298 ha)

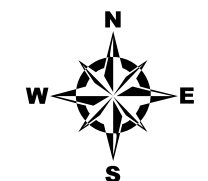

Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**
 Analista Ambiental - CTF 5283679
 Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**
 Coord. Setorial - CTF 1667115
 Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-1093-95-27-002**

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
 COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
 NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
 DOS PROCESSOS EROSIVOS
 Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
 a Processos Construtivos**

Data:	14/10/2011	Localização:	Eixo Norte - Trecho I - WBS 1214 e 1215 - Lote 2
Folha nº:	02/04	Revisão nº:	00
		Escala:	1:20.000

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
21	Acessos	WBS 1214	473125	9093466	Estabilização topográfica, canaletas de escoamento	Medida não implantada
22	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	473434	9093655	Estabilização topográfica, enrocamento de talude	Medida não implantada
23	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	473969	9093748	Filtro de rocha e enrocamento de talude	Medida não implantada
24	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474059	9093819	Reconformação de talude e enrocamento	Medida não implantada
25	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474411	9094568	Estabilização topográfica, enrocamento de talude redirecionamento de águas pluviais	Medida não implantada
26	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474854	9095167	Implantação de bueiro, estabilização topográfica, filtro de rocha	Medida não implantada
27	Acessos	WBS 1214	474905	9095232	Estabilização topográfica, filtro de rocha	Medida não implantada
28	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474484	9095514	Implantação de bueiro, estabilização topográfica, filtro de rocha	Medida não implantada
29	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474496	9096283	Implantação de filtro de rocha	Medida não implantada
30	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474517	9096610	Reconformação estabilização topográfica	Medida não implantada
31	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1214	474834	9096935	Filtro de rocha	Medida implantada
32	Corpo Hídrico	WBS 1215	475780	9097001	Enrocamento e estabilização de taludes	Medida não implantada
48	Acessos	WBS 1215	475827	9097097	Conformação de via e sistema de drenagem lateral	Medida não implantada