


**Legenda**

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 07 (281,362 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

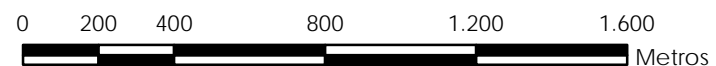

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr  
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km  
 Datum horizontal : SAD-69  
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,  
 Agência Executiva de Gestão das  
 Águas do Estado da Paraíba - PB (AESA/PB) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/  
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição  
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**  
 Analista Ambiental - CTF 5283679

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**  
 Coord. Setorial - CTF 1667115

Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-1094-95-27-004**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO**  
**DOS PROCESSOS EROSIVOS**

**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido**  
**a Processos Construtivos**

Data: **17/10/2011**

Localização:  
 Eixo Norte - Trecho II - WBS 1236 - Lote 07

Folha nº: **01/02**

Revisão nº: **00**

Escala: **1:20.000**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
1	Acessos	WBS 1119	543613	9215099	Enrocamento com material de 3ª categoria.	Medida em implantação
2	Acessos	WBS 1119	544277	9215178	Enrocamento com material de 3ª categoria.	Medida implantada
3	Acessos	WBS 1119	543961	9215076	Enrocamento com material de 3ª categoria.	Medida em implantação
4	Acessos	WBS 1236	543839	9213093	Enrocamento de talude e reconformação da via.	Medida não implantada
5	Talude	WBS 1236	544043	9210594	Enrocamento.	Medida não implantada
6	Acessos	WBS 1236	544329	9212299	Canaleta trapezoidal na lateral da via de acesso.	Medida não implantada
7	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1236	544329	9212299	Reconformação topográfica.	Medida não implantada
8	Acessos	WBS 1236	544029	9211806	Implantação de manilha.	Medida em implantação
9	Acessos	WBS 1236	544124	9211448	Canaleta trapezoidal na lateral da via de acesso.	Medida não implantada
10	Acessos	WBS 1236	544015	9211801	Enrocamento com material de 3ª categoria.	Medida implantada
11	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 1236	544130	9211099	Reconformação e enrocamento dos Taludes e construção e instalação de dissipadores de energia.	Medida não implantada