



**Legenda**

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- === Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 09 (1.285,296 ha)

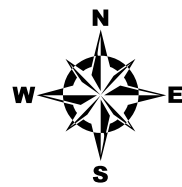

Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

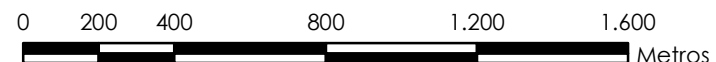

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr  
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km  
 Datum horizontal : SAD-69  
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,  
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/  
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição  
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**  
**Analista Ambiental - CTF 5283679**

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**  
**Coord. Setorial - CTF 1667115**

Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-2090-95-27-021**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO**  
**DOS PROCESSOS EROSIVOS**

**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido**  
**a Processos Construtivos**

Data: **10/10/2011**

Localização:  
**Eixo Leste - Trecho V - WBS 2205 - Lote 9**

Folha nº: **02/08**

Revisão nº.: **01**

Escala: **1:20.000**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
19	JS-02-BA	WBS 2205	575432	9036326	Reconformação topográfica, lançamento de solo orgânico e plantio de mudas nativas	Medida implantada
2	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2205	571024	9032719	Enrocamento de talude dissipador de energia	Medida não implantada
3	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2205	571667	9032881	Enrocamento de talude dissipador de energia	Medida não implantada
4	Acessos	WBS 2205	571969	9033197	Implantação de canaleta lateral a via de acesso	Medida não implantada
5	Acessos	WBS 2205	572013	9033295	Enrocamento de talude	Medida não implantada
6	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2205	572566	9034274	Implantação de drenagem lateral em via de acesso	Medida não implantada
7	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2205	573024	9034631	Reconformação topográfica	Medida não implantada
10	Acessos	WBS 2206	576772	9036530	Revestimento de drenagem lateral ao canal	Medida não implantada
11	Acessos	WBS 2206	576337	9036292	Implantação de sistema de drenagem lateral em via de acesso	Medida não implantada