
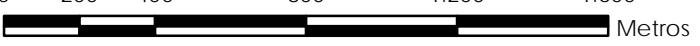


Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- == Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 09 (1.285,296 ha)


 Projeção Universal Transversa de Mercator
 Escala Gráfica

 0 200 400 800 1.200 1.600 Metros
 Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24


 Base de dados:
 Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: Jonas Luís Ortiz Analista Ambiental - CTF 5283679	Rubrica: 
Verificado por: Paulo Rogério Oliveira Coord. Setorial - CTF 1667115	Rubrica: 
Desenho nº: 1711-MAP-2090-95-27-021	


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS
Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: 10/10/2011	Localização: Eixo Leste - Trecho V - WBS 2208 - Lote 9
Folha nº: 05/08	Revisão nº: 01
Escala: 1:20.000	

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
15	Acessos	WBS 2208	582882	9041603	Reconformação topográfica e implantação de drenagem lateral em via de acesso.	Medida não implantada
16	Acessos	WBS 2208	583837	9041893	Implantação de drenagem em via de acesso.	Medida não implantada
17	Acessos	WBS 2208	583889	9041908	Implantação de sistema de drenagem lateral em via de acesso.	Medida não implantada
18	Talude	WBS 2208	584185	9041997	Enrocamento de talude e canaleta na base do talude.	Medida não implantada
19	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	584766	9041842	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
20	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585015	9041127	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
21	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585459	9040444	Enrocamento de talude.	Medida em implantação
22	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585961	9040451	Enrocamento de talude e dissipador de energia.	Medida não implantada
23	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586002	9040449	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
24	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586374	9040420	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
25	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586687	9040318	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
26	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	587097	9040445	Enrocamento de talude e dissipador de energia.	Medida não implantada
27	Acessos	WBS 2208	587617	9040650	Implantação de canaleta de drenagem lateral em via de acesso.	Medida implantada
28	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	587927	9040840	Reconformação do terreno, enrocamento de talude.	Medida não implantada
29	Faixa marginal ao canal	WBS 2208	588317	9041071	Reconformação topográfica estabilização do solo e revegetação.	Medida não implantada