


Legenda

- Ponto de Instabilidade
- Estrada Não Pavimentada
- Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ Hidrografia
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 10 (821,65 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

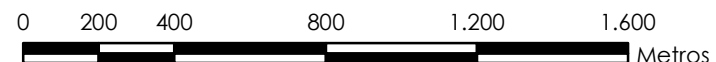

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**
 Analista Ambiental - CTF 5283679

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**
 Coord. Setorial - CTF 1667115

Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-2090-95-27-022**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
 COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
 NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
 DOS PROCESSOS EROSIVOS**

**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
 a Processos Construtivos**

Data: **10/10/2011**

Localização:
 Eixo Leste - Trecho V - WBS 2212 e 2213 - Lote 10

Folha nº: **02/06**

Revisão nº.: **01**

Escala: **1:20.000**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
12	Faixa marginal ao canal	WBS 2213	619353	9065678	Reconformação de terreno e revegetação.	Medida não implantada
13	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2213	619939	9067033	Construção de canal de restituição e enrocamento.	Medida não implantada
14	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2213	620404	9066968	Construção de canal de restituição e enrocamento.	Medida não implantada
15	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	620784	9067158	Enrocamento de talude.	Medida implantada
16	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	620850	9067870	Revegetação.	Medida não implantada
17	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	620930	9069152	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
18	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	621147	9069371	Implantação de sistema de drenagem.	Medida não implantada
19	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2213	622138	9070894	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
22	Talude	WBS 2212	619562	9065394	Reconformação e enrocamento de talude.	Medida não implantada